

## Consignes de montage pour les planches de bardage 'FREYR' et 'FREYA'

 
### STOCKAGE:

Endroit sec, bien ventilé, à l'abri du soleil




### TRANSPORT:

A l'horizontal, sur supports uniformément répartis



### MANUTENTION:

Déchargement marchandise avec précaution

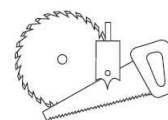


### MISE EN OEUVRE:

Se travaille comme le bois

### VENTILATION:

Minimum 25mm du mur ou de l'isolation  
Permettre la ventilation naturelle en laissant  
des espaces en haut et en bas

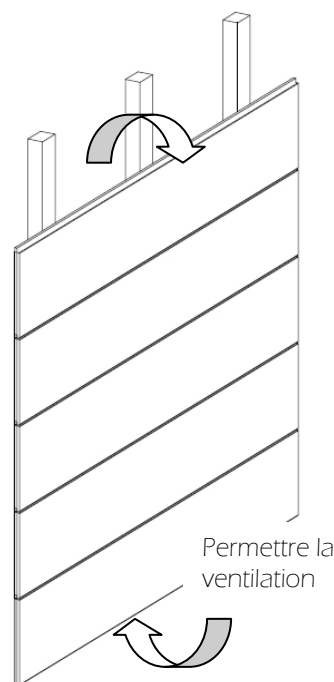

### MONTAGE:

Ecartement (en mm) à respecter aux extrémités, au raccord entre deux planches pour une amplitude thermique estimée de 60°C			
Température lors de l'installation (°C)	Longueur de la planche		
	2,4 m	3 m	3,6 m
10	4	5	6
15	4	5	6
20	3	4	5
25	3	4	5
30	3	4	4
35	3	4	4

N'utiliser que des fixations en inox. Ne pas serrer les fixations à fond : les bardages doivent être capables de compenser la dilatation thermique.


Ecartement entre la première planche et le point de départ de l'installation (par exemple, un mur) : respecter 8 mm

Ecartements entre lambourdes:

maximum entre-axes de 35 cm

Toujours fixer les deux extrémités de chaque planche

Supporter chaque planche sur un minimum de 3 chevrons

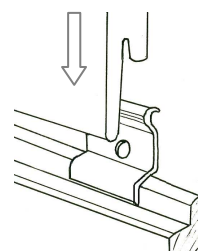

Fixation occultée